



P.A. - S.r.l. - EQUIPAGGIAMENTI TECNICI DEL LAVAGGIO

VIA MILANO, 13 - 42048 RUBIERA (REGGIO EMILIA) - ITALY - Tel. +39 0522 623611 (10 linee)
Fax +39 0522 629600 - R.E.A. RE 156319 - Registro Imprese RE 11535 - Mecc. RE 013446
C.F. e P. IVA 01035950359 - Cap. Soc. i.v. € 1.560.000,00 - Codice Identificativo C.E.E. IT 01035950359
ART. 2497 - BIS C.C. DIREZIONE E COORDINAMENTO BENETTI srl R.I. TRIB. DI RE 01480690351
<http://www.pa-etl.it> - E-mail: info@pa-etl.it

GRUPPO BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SWIFT VRBPIT2V492



Istruzioni per il corretto montaggio del tubo all'ingresso della pistola RB 65 *Correct tube assembly instructions on the RB65 inlet*

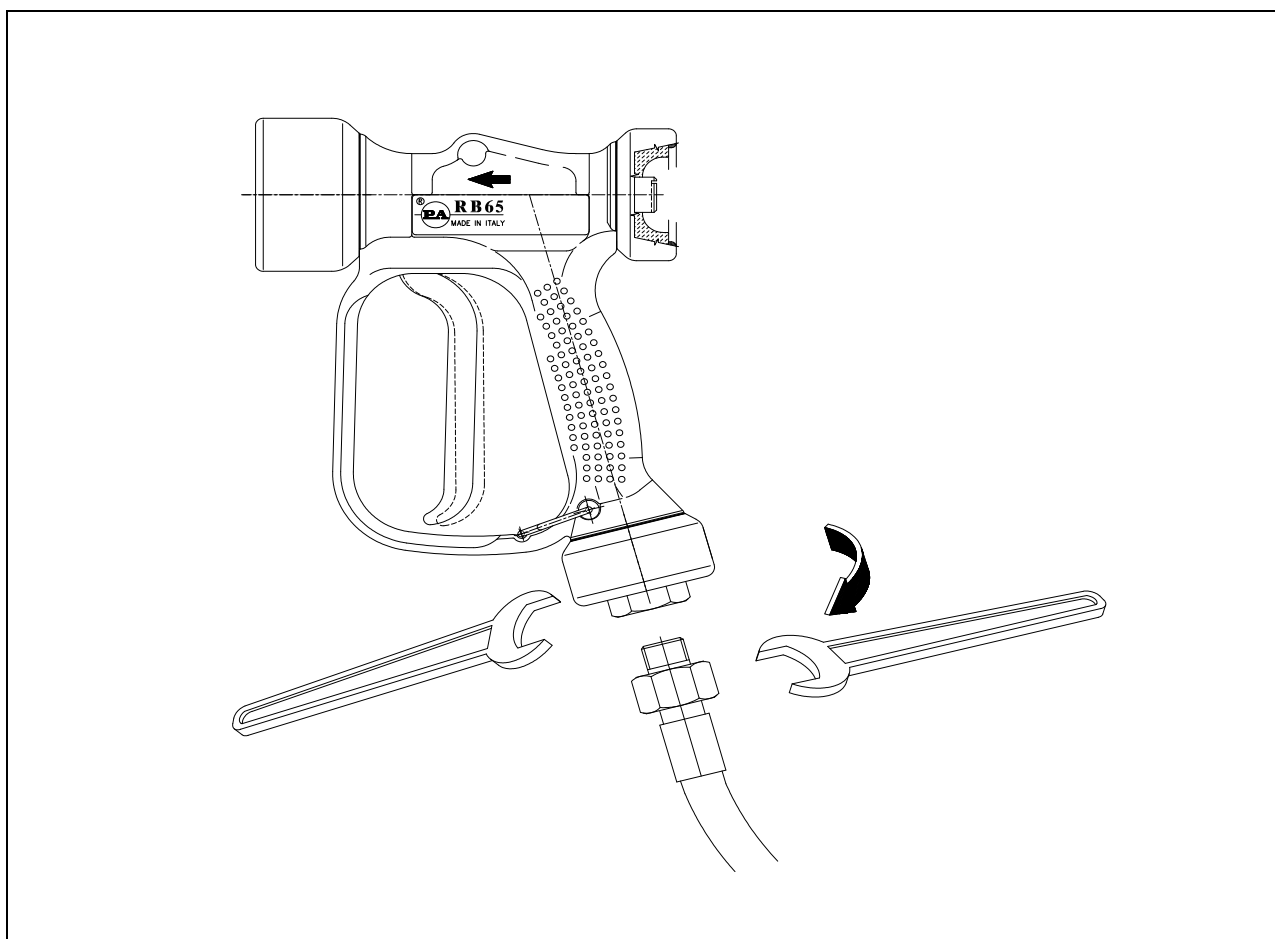


Fig. 1

Montare il tubo di entrata nella pistola avendo cura di bloccare con una chiave il raccordo esagonale posto alla base dell'impugnatura (vedi Figura 1).

Se non si opera in questo modo, la coppia viene trasmessa al tubo che si trova all'interno dell'impugnatura che viene quindi ulteriormente avvitato all'interno del corpo della pistola.

Superando la coppia di serraggio prevista, la loctite non fa più tenuta e si hanno perdite fra tubo e corpo della pistola. Avvitando ulteriormente, si provoca una deformazione plastica del corpo della pistola fino ad arrivare alla rottura della filettatura o alla rottura del particolare.

Assemble the inlet tube to the gun, taking care to lock with a key the hexagonal connection placed at the base of the hand-grip.

In not applying this procedure, the torque is transmitted to the internal tube in the hand-grip and therefore subsequently tightened on the internal part of the gun body.

By exceeding the foreseen torque wrench setting, the Loctite no longer seals and consequently there are leakages between the tube and the guns body. To screw down further will cause a plastic deformation of the gun body producing the rupture of the thread or the complete body.